



驱动安装


T50 Pro/T80S/MP50系列驱动安装

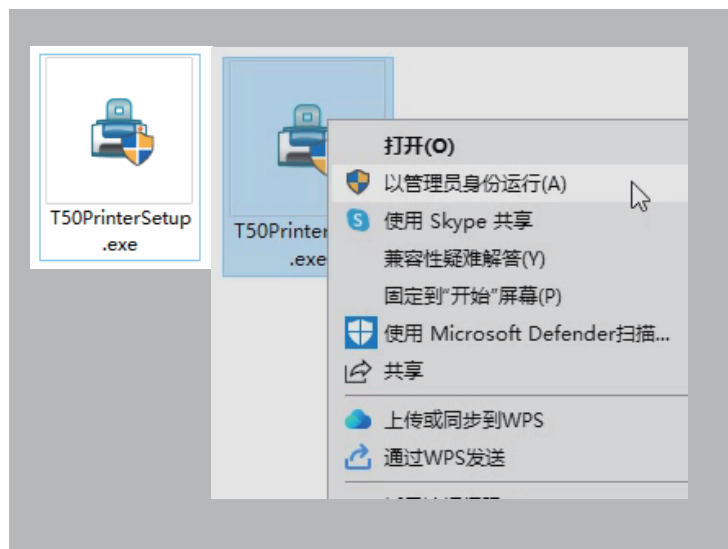

1.打开驱动，右击【以管理员身份运行】

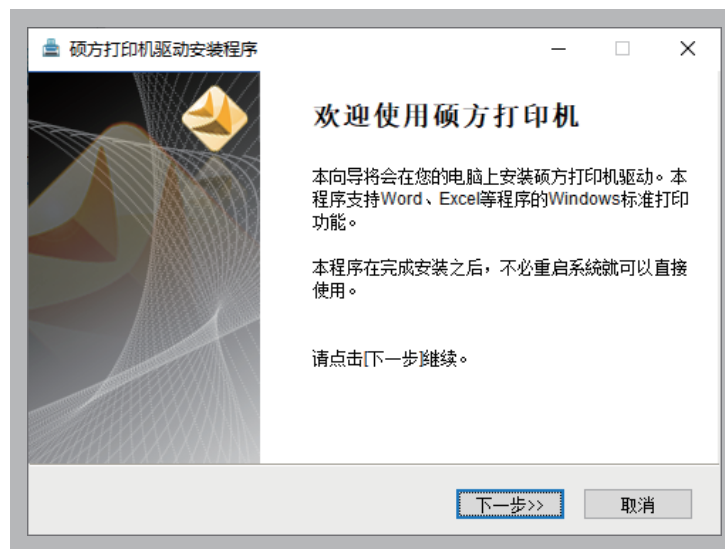


2.选择【下一步】

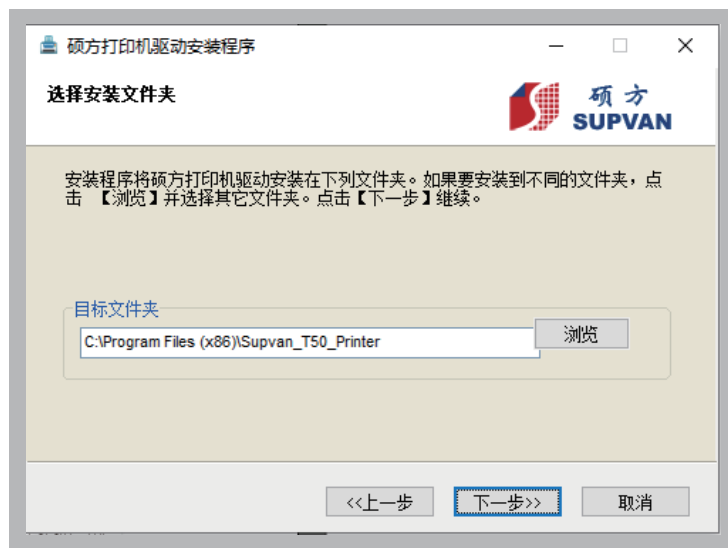

3.默认安装目录，选择【下一步】



注：驱动文件不可安装在桌面，必须选择新建文件夹

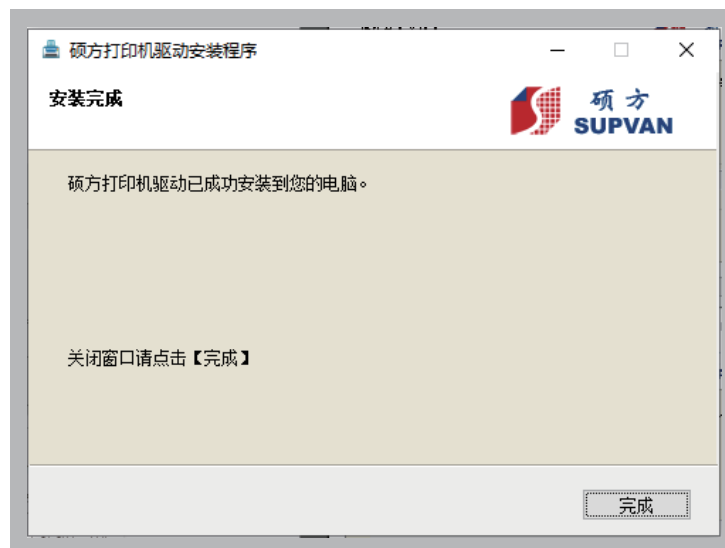


4.安装成功，选择【完成】

驱动使用

T50 Pro/T80S/MP50系列驱动使用

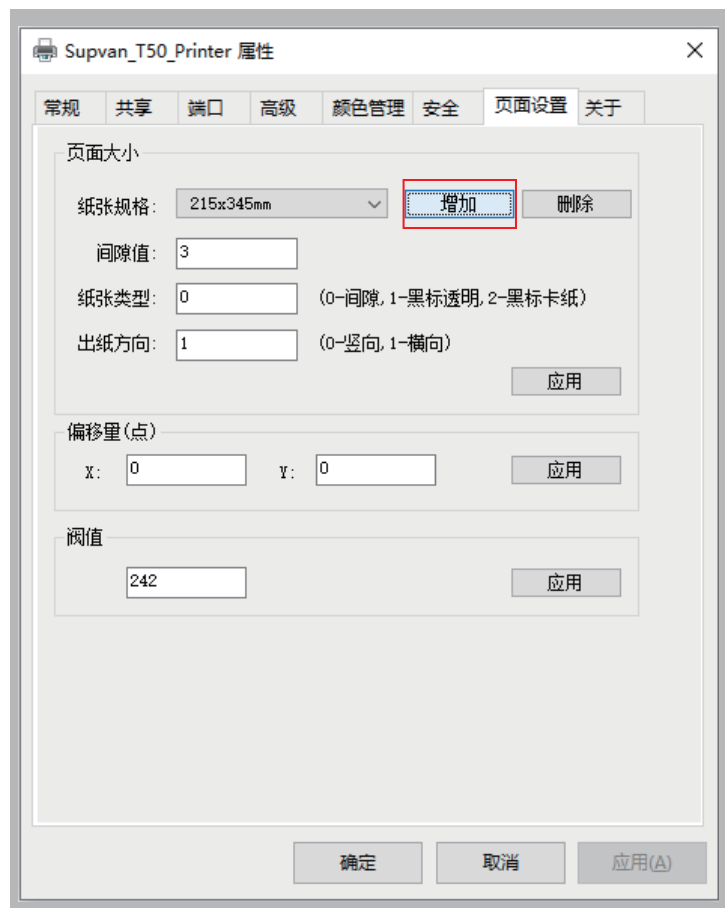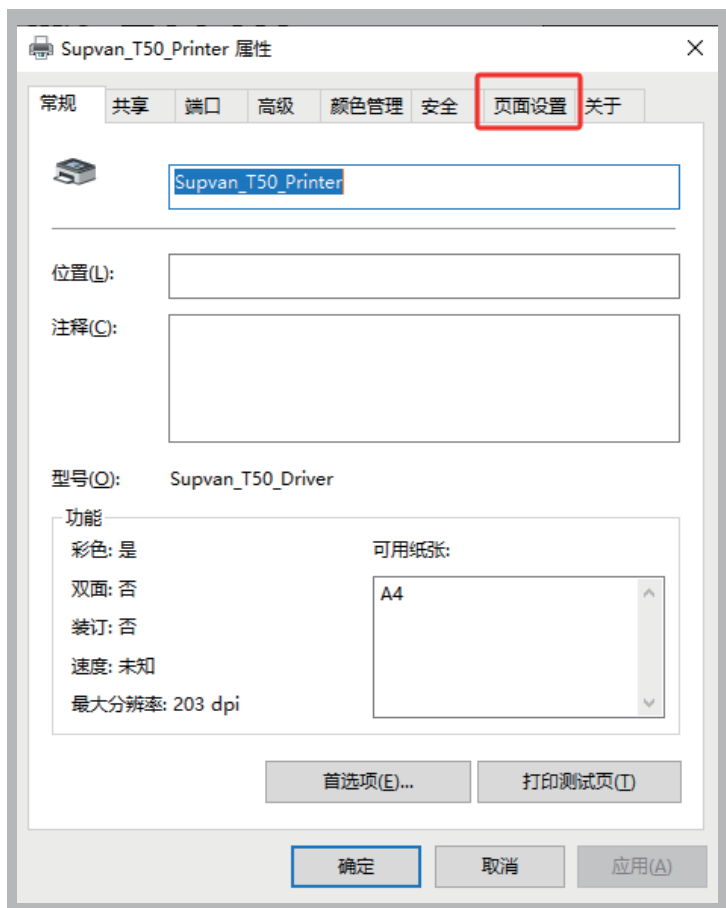


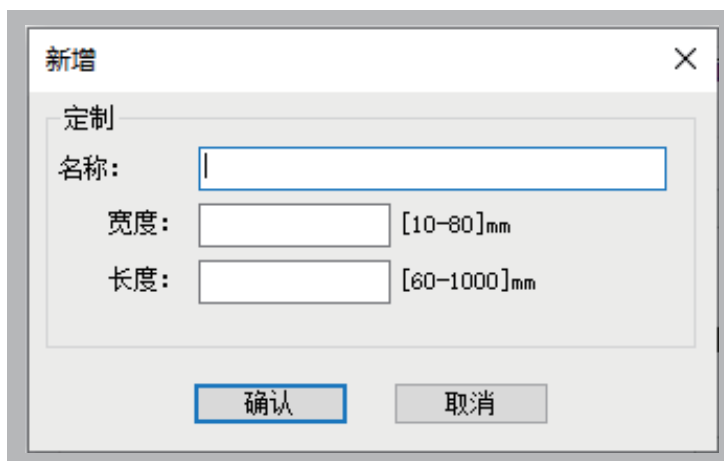


5.新增需要使用的耗材规格，按照实际打印的规格。



6.耗材规格【CESHI50*40】填写完成之后点【确认】

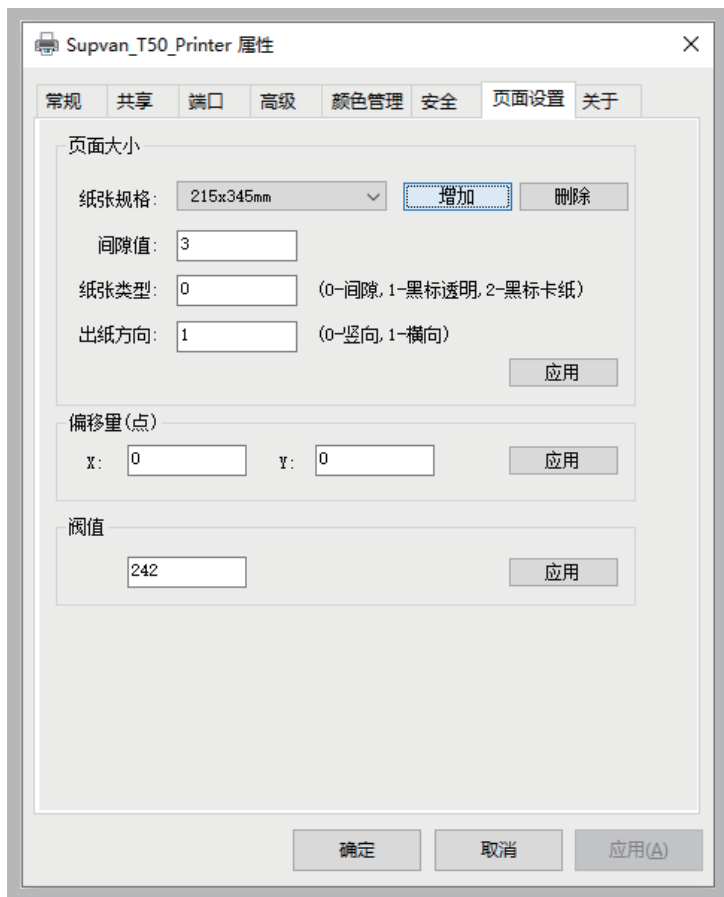


7.【确认】之后回到打印机属性页面，点击【纸张规格】后面的【v】

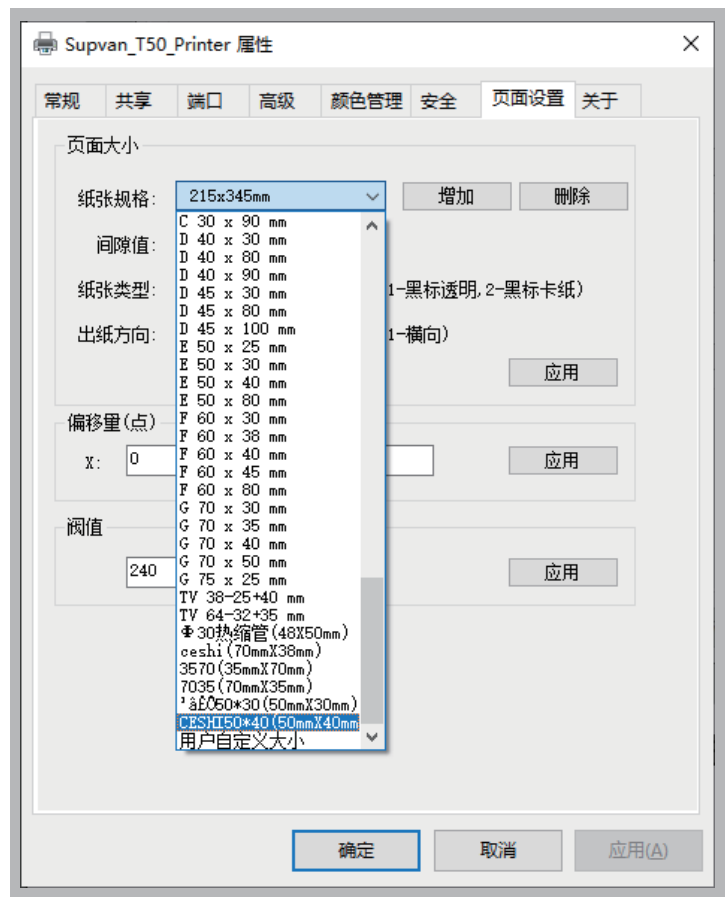


8.选择刚才新增的耗材规格【CESHI50*40】




9.【间隙值】、【纸张类型】、【出纸方向】，以实际耗材为准

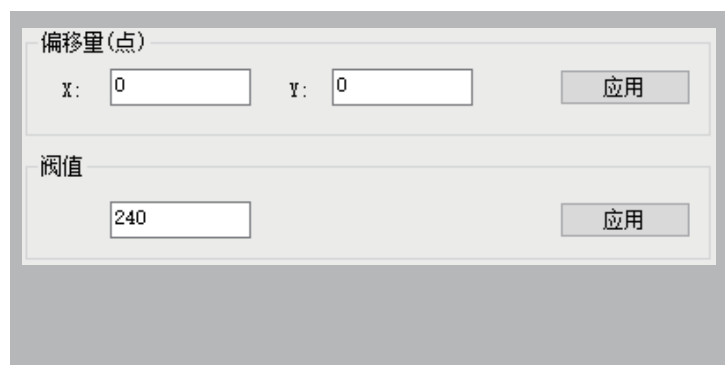


10.【偏移量】默认不需要修改，如果出现打印位置不准再以实际调整，【阈值】输入240，点【应用】

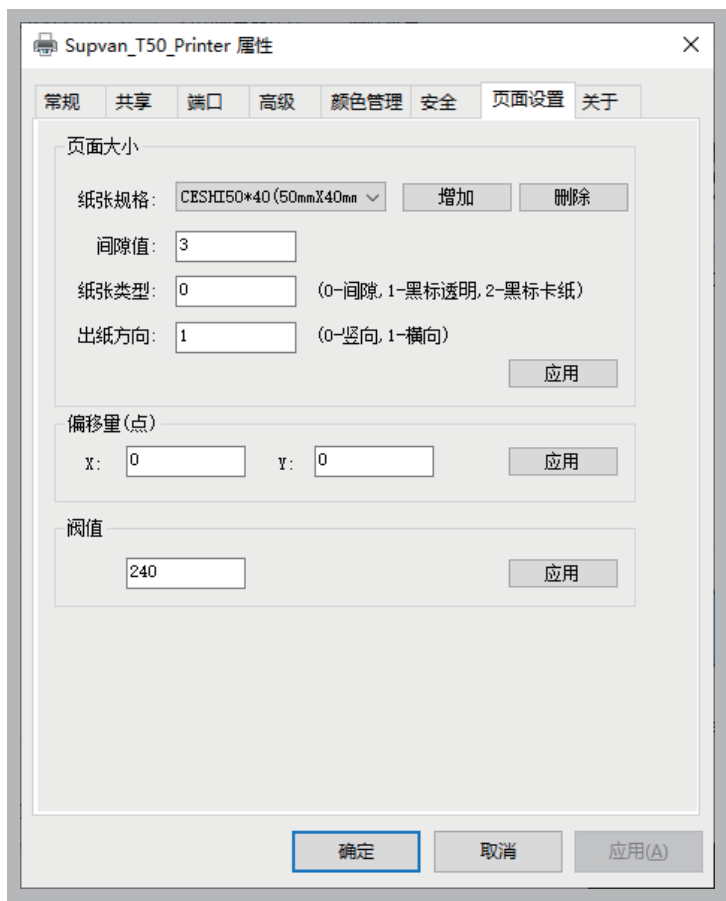


11.所有参数设置完成之后，点【确认】

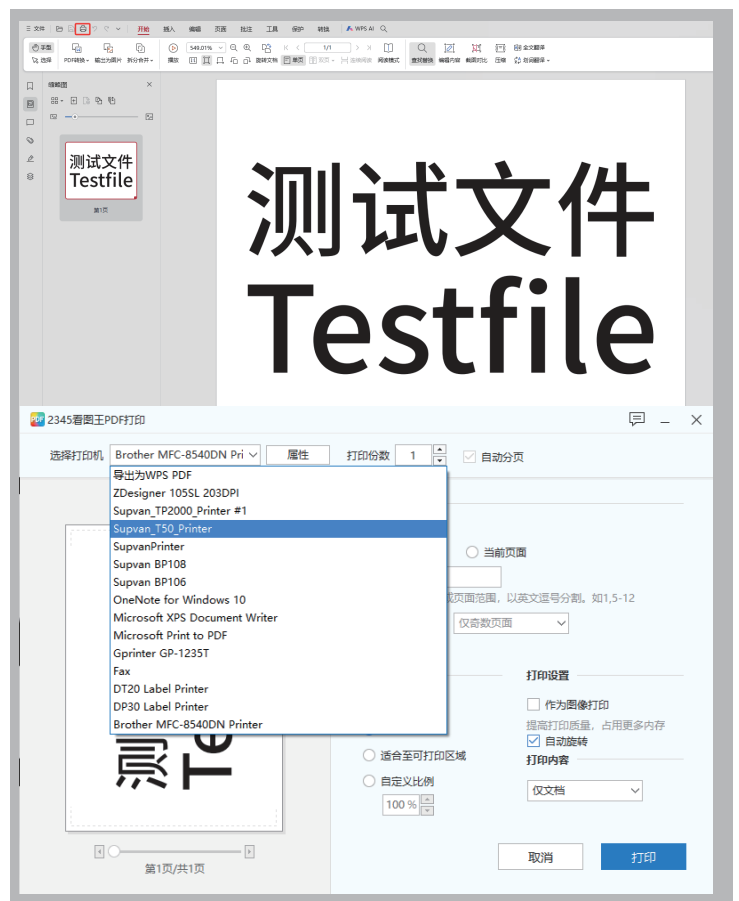


12.打开需要打印的文件，选择【打印】按钮，选择打印机【Supvan_T50_Printer】

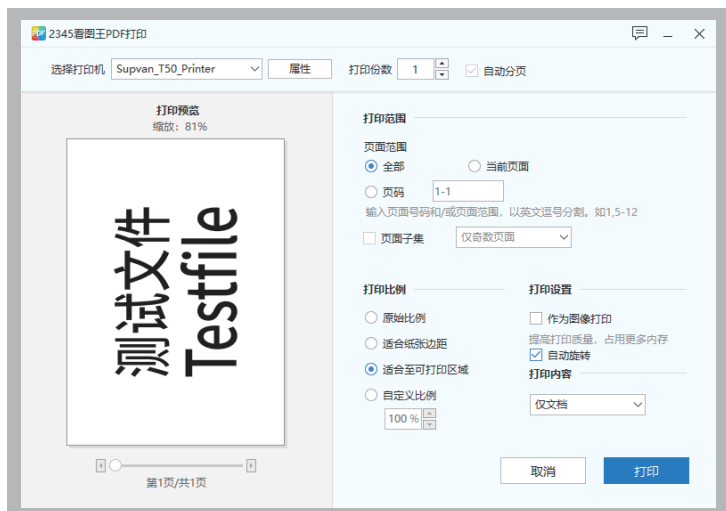


13.选择好打印机之后点击【属性】

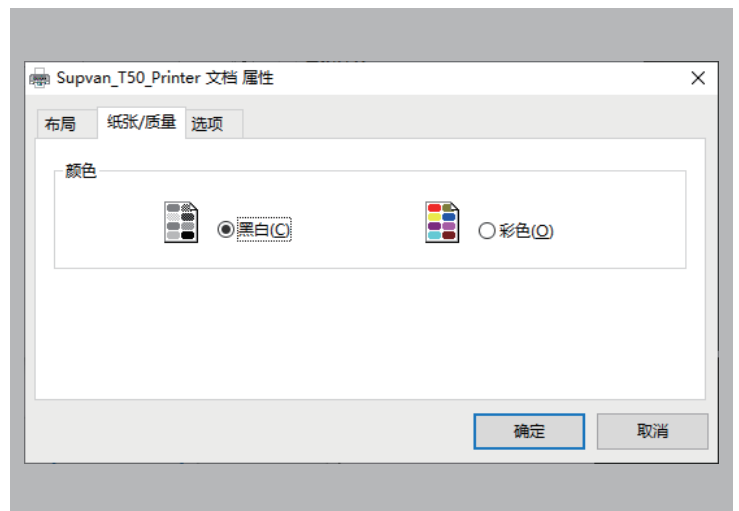

14.【纸张质量】选择【黑白】

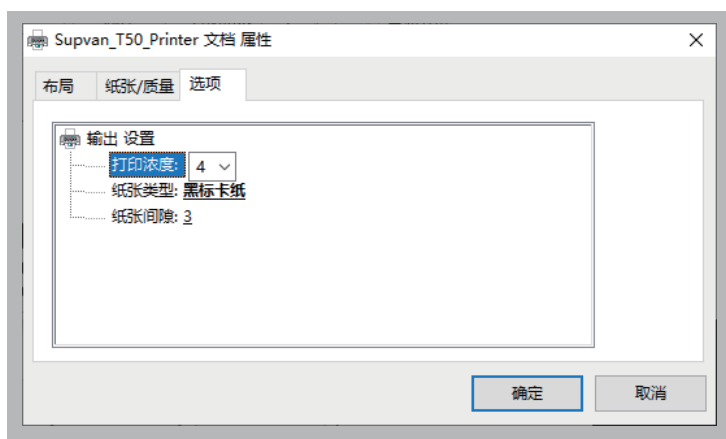

15.【纸张类型】、【纸张间隙】以实际耗材为准,设置完成之后点【确认】

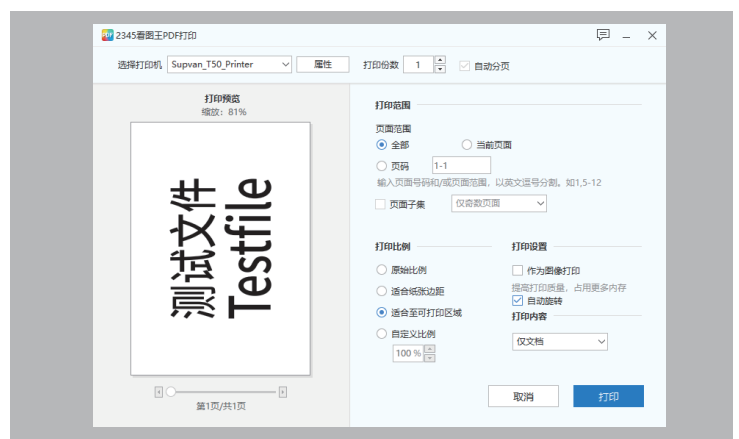

16.全部设置完成之后，点击【打印】

T50 Pro/T80S驱动安装异常问题		
1	驱动显示安装成功，计算机驱动列表找不到驱动。	原因:驱动安装失败。 解决方案：打开文件“驱动安装不上脚本”运行插件，运行成功再重新安装驱动。
2	驱动显示脱机，机器未联机。	原因:数据线问题，机器未开机。 解决方案：更换数据线（自带充电线不具备数据传输功能），检查机器是否开机。下载官方通用版软件，如果能正常连接，证明机器连接正常。
3	打印报错“未识别耗材”。	原因:耗材未装好，机器没识别到耗材。 解决方案：重启机器，重新安装耗材，耗材安装成功后单击机器出纸键，正常出纸即耗材安装成功。
4	打印出纸正常，没有内容。	原因:打印尺寸不匹配 解决方案：修改“驱动管理-打印机属性-页面设置”修改纸张规格，确认打印内容的耗材规格与其保持一致。
5	内容方向是反的。	原因:出纸方向不对 解决方案：修改“驱动管理-打印机属性-页面设置”修改出纸方向。
6	小程序/APP打印正常，电脑驱动打印不清晰。	原因:字体太细 解决方案：打印内容（收银系统模板）选择粗一点的字体。